



CLIENTE:	PROGRESAR
PROYECTO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PROGRESAR ENERO
INSTALADOR:	JHON ALEXANDER CASTRO
FECHA:	29/01/2024

MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE ENERO

SE REALIZO CAMBIO DE MEDIACAÑA CUARTO DE VISCERAS ROJAS



SE CAMBIARON LAS SONDAS DE TEMPERATURAS MALAS DE LOS CUARTOS FRIOS #3, #5 Y DEL CUARTO #7



SE INSTALARON LAS TAPAS DE LOS EVAPORADORES




REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE ENERO


SE ARREGLARON LOS DRENAJES DEL CUARTO #1 Y CUARTO #2



LOS DRENAJES SE QUITARON TODAS LAS AÑADIDURAS QUE TENIA SE DEJO EN UN SOLO DIAMETRO GRANDE, SE INSTALARON UNIVERSALES, SE SOLDÓ CON PEGANTE PVC, INSTALANDO ABRAZADERAS Y DEJANDO LA TUBERIA EN LA PARTE SUPERIOR PARA QUE NO QUEDARA AL ALCANCE DE GOLPES

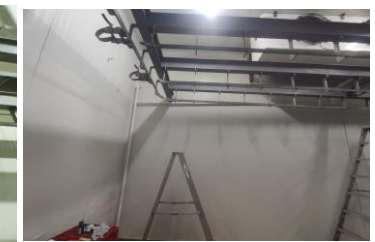

SE REALIZO CAMBIO DE CONTROL DE PRESION DEL CUARTO FRIO # 10, EL CUAL ESTABA EN MAL ESTADO Y NO DEJABA QUE PRENDIERA EL CUARTO MOTOR DEL CONDENSADOR RESTANDOLE EFICIENCIA AL EQUIPO

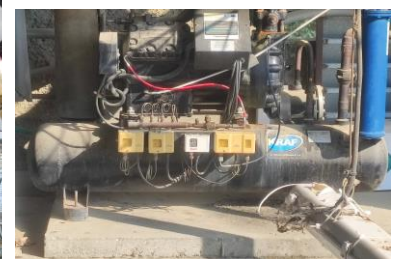



CLIENTE:	PROGRESAR
PROYECTO:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVOS PROGRESAR ENERO
INSTALADOR:	JHON ALEXANDER CASTRO
FECHA:	29/01/2024

EVIDENCIAS DEL MANTENIMIENTO Y LA LIMPIEZA GENERAL DE LOS EQUIPOS DE REFRIGERACION

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE ENERO

EJEMPLO ANTES DE MANTENIMIENTO



EJEMPLO DESPUES DE MANTENIMIENTO



REALIZANDO EL MTTO SE ENCONTRARON QUE SE DAÑARON DOS RESISTENCIAS EN EL CUARTO #3 Y UNA RESISTENCIA EN EL CUARTO #1; SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE ESTOS ELEMENTOS



SE REALIZO CAMBIO DE INTERRUPTOR DE LUCES DEL CUARTO #6 Y DEL CUARTO #7 SE ENCONTRABAN EN MAL ESTADO

REGISTRO FOTOGRAFICO MES DE ENERO

